



KP-10-100-200


DIMENSIONI E SCHEMA DI FORATURA – DIMENSIONS AND DRILLING DIAGRAM

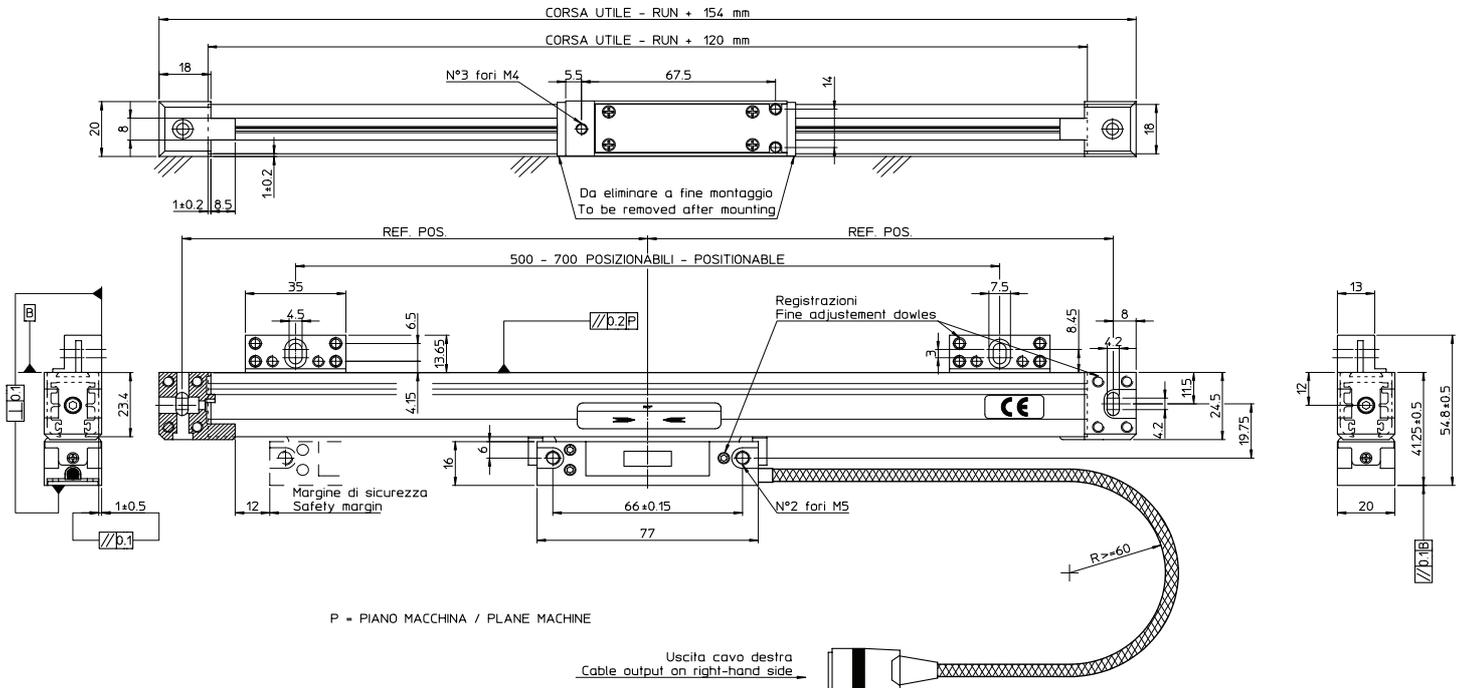


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTING DIAGRAM

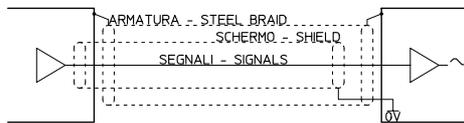


POSIZIONI DI MONTAGGIO CONSIGLIATE RECOMMEND MOUNTING POSITIONS

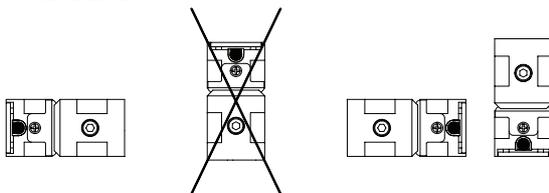

TOLLERANZA DI ALLINEAMENTO ALIGNMENT TOLERANCES

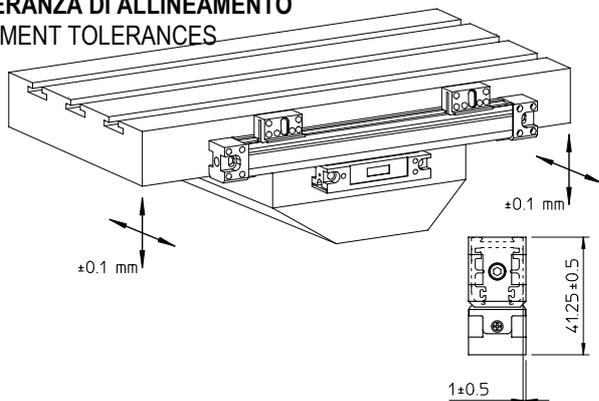

SEZIONE RIGA SECTION OF SCALE

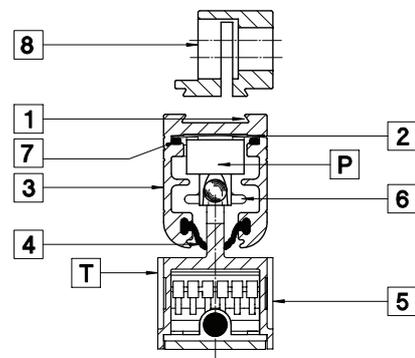

SEZIONE RIGA E TRASDUTTORE

- ① GUIDA per lo scorrimento dei tasselli ad espansione necessari in Corse superiori a 700 mm.
- ② RETICOLO in Acciaio inossidabile in un unico pezzo. Dimensioni 15 x 0.203 mm.
- ③ PORTARIGA in estruso di Alluminio anodizzato TA16. Dimens. 23 x 18 mm.
- ④ GUARNIZIONI in gomma antiolio elastometro 70 di facile sostituzione.
- ⑤ TRASDUTTORE completo composto da Tirapattino (T) e Pattino di lettura (P) vincolati da giunto elastico per la compensazione dei disallineamenti.
- ⑥ ALETTE anti-estrazione. Limite meccanico delle tolleranze di montaggio (0.5 mm in ogni direzione).
- ⑦ O-RING lineare per il posizionamento "elastico" del Reticolo non deformabile.
- ⑧ TASSELLI ad espansione per il fissaggio intermedio del Portariga, posizionabili lungo tutta la Corsa (agire sugli appositi gran).

SECTION OF SCALE AND TRANSDUCER

- ① DOVETAIL for fixing with sliding blocks (for runs over 700 mm).
- ② GRATING in stainless steel. Size 15 x 0.203 mm in a single piece.
- ③ SCALE HOUSING in anodized extruded aluminium TA16. Size 23 x 18 mm.
- ④ LIPSEALS in elastometric 70 rubber for the protection of the internal grating. They are easily changeable.
- ⑤ READING HEAD composed by Tie rod (T) and reading head (P). They are joined by a flexible coupling which compensates any mis-alignments.
- ⑥ WINGS to prevent the outlet of the head from its seat. Limit of the mounting tolerance (0.5 mm).
- ⑦ LINEAR O-RING for holding the grating in its seat without deformation.
- ⑧ CLAMPING BLOCKS for the intermediate fixing of the scale, positionable along the scale body.

Procedere all'installazione delle righe dopo aver esaminato quanto di seguito riportato. Ogni prodotto viene assicurato esente da difetti di fabbricazione ed è garantito integralmente per i dodici mesi successivi all'acquisto. L'inosservanza delle istruzioni e tolleranze di montaggio, determina il decadimento dei termini di garanzia ed esonererà la Casa Costruttrice dal rispondere dei malfunzionamenti causati da installazioni non conformi.

Nel corso delle lavorazioni, rimuovere gli accumuli di trucioli che si oppongono al libero scorrimento delle parti mobili. L'aggiunta di un carter (soprattutto per gli Assi particolarmente esposti) può costituire un valido riparo dalla caduta accidentale di attrezzi o lavorati, oltre che un'ulteriore protezione alle infiltrazioni di liquidi.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

- Non rimuovere i riscontri di riferimento che mantengono il trasduttore in posizione corretta, (pur consentendone la traslazione longitudinale) e ne facilitano il fissaggio in osservanza delle tolleranze di allineamento.
- Scegliere per l'ancoraggio del portariga il lato più accessibile, riparato e prossimo alle guide di scorrimento della macchina da equipaggiare. La guarnizione in gomma (labbra) per la protezione del reticolo interno, deve essere sempre rivolta dalla parte opposta della zona operativa. L'aggiunta di un carter costituisce un valido riparo.
- E' preferibile che a muoversi sia il portariga.
- Eventuali squadrette o sbracci di supporto vanno opportunamente dimensionati e resi rigidi in maniera tale da escludere qualsiasi loro flessione.

IN FASE DI MONTAGGIO

- Fissare lateralmente il portariga con viti TCEI M4 x 25 (UNI 5931). Le asole ne permettono un primo allineamento approssimativo. Fissare i tasselli ad espansione (opzionali) con viti TCEI M4 x 15.
- Verificare a comparatore il corretto allineamento (vds. tolleranze).
- Prevedere l'ancoraggio del trasduttore mediante i fori M5, (che possono anche essere utilizzati come fori passanti per viti M4) e realizzare un supporto adeguato. Assicurarsi che il trasduttore non urti le estremità del portariga a fine corsa.
- Bloccare il trasduttore, eliminare i riscontri in plastica, controllare le tolleranze e correggere ogni disallineamento (tre grani di registro ne facilitano la correzione).
- Sistemare i cavi di alimentazione, (ne è superflua l'inguainatura) e compiere manualmente la corsa totale, per accertarsi che nulla si opponga al libero scorrimento.

USO E MANUTENZIONE

Le righe KP non necessitano di alcuna particolare manutenzione ed il loro corretto utilizzo costituisce di per sé fattore di stabilità qualitativa. In caso di anomalie di funzionamento consultare la Casa Costruttrice per la riparazione o sostituzione di parti difettose. Verificare le tolleranze di montaggio al termine di ogni intervento che possa aver modificato il corretto allineamento del sistema.

..... B
 Before proceeding with the installation of the self-aligned scale, please read carefully the following instructions. The product is fully guaranteed against manufacturing faults for a period of twelve months after date of purchase. The Manufacturer is released from all claims against damages due to the non-observance of these instructions or mounting tolerances which cause the annulment of the warranty terms.

During mounting, remove any accumulation of swarf which prevents the free sliding of the movable parts. A sheet metal cover is recommended to prevent any damage from falling tools or material and also from infiltration of oil or spray.

PRELIMINARY REMARKS

- Do not remove the two alignment brackets which keep the reading head in correct position (allowing it to slide along the scale) and make the mounting correct according to the alignment tolerances.
- For accuracy, the scale should be mounted to be accessible and protected and as close to the table or spindle side as practically possible. Mount the scale with the lipseals facing down or away from the cutting instruments or coolant sprays. The use of a carter can represent a valid and good protection.
- To avoid and prevent contact of cable with any protrusions, the reading head should remain stationary and the scale body should be moved.
- For greatest accuracy, spacer blocks should be used to space the scale away from the table and must be as rigid as possible.

MOUNTING OF THE SCALE

- Fix the two ends of scales by screws series M4 x 25 (UNI 5931). The slots facilitate the first aligning adjustment. Fix the expansion blocks (optional) by screws series M4 x 15 (UNI 5931).
- Using a dial indicator, check the correct alignment (look the drawing).
- For the mounting of the transducer, use the fixing holes M5 (to be used also as holes for screws series M4). The transducer must be fixed by an adequate support. Its position must be such to avoid impact with the end caps when using the full traverse of machine axis.
- Lock the transducer, remove the plastic brackets and check the tolerances. Any misalignments must be corrected (three dowels make the correction easier).
- Make sure that scale and cable (no shielding is required) can move the full traverse without interferences.

USE AND MAINTENANCE

KP scales don't need any particular maintenance and the correct use guarantees quality and good operation. Any discrepancies should be reported to the Manufacturer for repairing or replacement of defective parts. After maintenance, verify the mounting tolerances and adjust any eventual misalignments.

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL FEATURES

PASSO RETICOLO μm	400	40	20
GRATING PITCH μm			
PRECISIONE $\mu\text{m}/\text{m}$	± 10	± 5	$\pm 3/5$
ACCURACY $\mu\text{m}/\text{m}$			
ESPANSIONE TERMICA	$10,6 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		
THERMAL EXPANSION	T rif. = $20^\circ\text{C} \pm 0,1 \text{ } ^\circ\text{C}$		
MAX VELOCITA' m/min	120	80	60
MAX SPEED m/min			
MAX ACCELERAZIONE	40 m/s^2		
MAX ACCELERATION			
MAX RESISTENZA ALL'AVANZ.	$\leq 4 \text{ N (0.4 Kgf)}$		
MAX RESISTANCE TO FEED			
PROTEZIONE A NORME	IP 53 EN 60529		
PROTECTION			
TEMPERATURA ESERCIZIO	$0 \div 50^\circ\text{C}$		
OPERATING TEMPERATURE	Umidità relativa $20 \div 80\%$		
TEMPERATURA MAGAZZINO	$-20^\circ\text{C} \div 70^\circ\text{C}$		
STORAGE TEMPERATURE			

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL FEATURES

SENSORI - EMETTITORI	Fototransistor - Led
SENSOR - EMITTERS	Phototransistor - Led
ALIMENTAZIONE	5V dc oppure - or
POWER SUPPLY	12V dc $\pm 5\%$
ASSORBIMENTO	Tipico - Typical
CURRENT CONSUMPTION	65 mA (5VQ/5VL)
USCITA SEGNALI	Due onde quadre + segn. di 0
SIGNAL OUTPUT	Two square waves + zero ref.
SFASAMENTO	$90^\circ \pm 5^\circ$ elettrici - electrical
PHASE DISPLACEMENT	
SEGNALI NEGATI	Da - by Line-Driver
NEGATIVE SIGNAL	

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS

COLORE DEI FILI	ONDE QUA.	LINE-DRIVER
COLOUR OF WIRES	SQ. OUT.	
Verde / Green	B	A
Bianco / White	A	B
Rosso / Red	V+	V+
Blu / Blue	GND	GND
Schermo / Shield	massa	massa
Marrone / Brown	Z	Z
Arancio / Orange	-	neg. A
Azzurro / Light-blue	-	neg. B
Giallo / Yellow	-	neg. Z